

17.1.1994

SOODAKATTILAN K-16215 IV-TULISTIMEN VUODON KORJAUS 17.1.1994

VAURIO

IV-tulistin elementti 16. kolmas putki jättöreunasta lukien, 75 mm pitkä halkeama putken pituussuunnassa, halkeama alkaa 80 mm kirkas/musta sauman yläpuolelta.

KORJAUS

Vaurioituneen putken seinämäpaksuuksia mitattiin jättöpuolelta sekä lähialueen putkia, ohennemia ei havaittu. Uusittiin käyrä, jossa oli 13CrMo44 tumpit valmiina ja jättöpuolen putkea 2630 mm, poistettiin vääntyneet osat.

Hitsaus Tig, lisäaine ok 13.12 suojakaasu Mison. Esilämpö n. 200 °C. Hitsaaja Hannu Luoma, Lapuan Metall.

TARKASTUS

Uä-tarkastus 100 %. Filing Seppo, Huber testing. Vesipainekoe 80 bar 15 min. Vuotoja ei havaittu.

Hitsaustyönjohtaja Jorma Kenttälä MB.

LITTEET

Osakuva piir. 190079/G
Uä-tarkastuspöytäkirja 55-01-4007/1
Paksuusmittaus 55-01-407/2
Mat. tod. 1564
Hit. tod.

Kaskinen 17.1.1994

Vakuudeksi

Antero Heinävaara
Antero Heinävaara
valm.valvoja

Kari Auvinen
Kari Auvinen
käytönvalvoja