

Tekijä

K. Koivunen

Pvm

1983-10-24

Sivu/sivuja

1.

Vastaanottaja

Korjauksia Uimaharjun tehdas-
soodanvalvonnassa vuodelta 1980-1983.

6/1983

051201

SW

1980.

Uusihiin pohja. Tähtiennon vaih-
dehtiin yksi: Hiisiin putkien pohjan
osun delin melko paljon. Tulisin-
jien kinnin on vaihdettu
vaihdettua aivan seison keisim-
mi: Haus den perustella vaihte-
leen määrät.

1982

Soodanvalvonta pysäytettiin 22/7
lieriöiden välisissä keittopin-
putkeissa olleiden vuotojen
johdosta. Varsinaiset seiso-
kkin johdanneet vauriot olivat
keittopin-putkeiston alali-
erön putkeissa supistuksissa,
väliliemästä lieriön pinnan
ylipölylle. Vuotojen seurauk-
sen kunnin alali-erön pinnasta
ainetta pois siirtäen, jolloin
löyrynost kohonnut oli 79 mm. Lieriön
vaipan nimelliskokous on 86 mm.
Putkeiston korjauksen kunnin
kolme viikkoa.

Tekijä

Pvm

Sivu/sivuja

2.

Vastaanottaja

- Vuotojen syys: Tode n n k o i s e s t i
vääntäin paikalleen sijoitella
huohoin aiheutti putkistoissa
normaalien huonokulutus suurem-
paa ulkopuolista kulumista,
joka johti viimein vuodon
silyntymiseen kolmessa putkessa.
- Toimenpiteet: Keittopintaput-
kistosta tunbeja vaihdettiin
kokonaan 9 kpl. Tunbien
aloesia vaihdettiin 170 kpl.
Tunbeja tulppattiin 15 kpl.
Yhteensä 194 kpl.
- Viivästyminen: Työmyöhä-
styä aiken perimmäisen aikatau-
lun noin 8 vrk. Syys oli man-
kehoihin epäonnistuminen.
Putkien seintämä vahvuus oli
liian suuri mankehoitautumista
kohdalla. Korjauksessa joudu-
ttiin käyttämään käyttäjäole-
van putkenmpi seintämäistä put-
kea, kun muuten ei ollut jor-
duttu. Mankehoitautumista
putkesta olisi pitänyt ohentaa
ennen mankehoitautumista. Kattilan
jouduttiin koe ponnistuksen
tekniikkaan lauantai-kerän.

- Paineen alenhdminen: Alalierin
ohje mien johdastion tehtien
vastaanottajien alenhdminen
96 → 192

- Yö. nukkuminen siivoksiin nykyi-
selle paikalleen: eli noinaet-
tiin yleensä: Joulusein-
kseen.

1983,

- Kesäseisauksen keikho pinto put-
teen uunin tehtien 373 kpl.
- Putkien alu pinto tiivistettiin.
- Keikho pinto 130 putkeen on
27 kpl pinto.
- Koe pinto is tehtien kokeistoin
Paineen alenhdminen: Varo-
jen aseiden lajien tehtien,
198 85/85
tulit. Linnin.

Tekijä	Pvm	Sivu/sivuja 4.
Vastaanottaja		

- Takaseinän polveke, ulinokan uosihiin.
- Seisakein yhteydessä havaittiin kaihlan etu seinän tuliperän seinäputkien ulkopinnassa ja putkien välissä runsaasti pistemäistä syöpymää. Syöpyä oli voimakkaasti kaihissa, joissa oli massausputkien ih pellityksen välillä. Sellaisissa kaihissa, joissa massaus ei ollut, leimainturun syöpymäkeuhain esiintynyt. Mittaus tulosten perusteella vaihdahtien putkien 14 kpl.

1984

Kehon putkistoon yläosa tiivis tehty. Tällöin voidaan keuhkopainetta korottaa eli varojen asetus munan.



Tekijä

Pvm

Sivu/sivuja

5.

Vastaanottaja

1985.

- Loppu keittopintaputkisto
vusiin
- etuseinän yläosan vusiin
verho putkisto - läpivien-
tiin asti.