

T Venäläinen/HPe 20.2.1987

18.2.1987 havaittiin 2-soodakattilan, K-13930 kattilan oikean sivuseinän takaosassa + 28.000 korkeudella vuoto.

Vuodon syy: sidepalkin ja seinäputken (putki n:o 6 takaseinältä lukien) välisen sidehitsauksen aiheuttama murtuma putken seinämässä.

19.2.1987 vuotokohta korjattiin korjaushitsauksena Huber Oy:n toimesta.

Hitsausmenetelmä: Tig-hitsaus

Perusaine: st45,8 III

Lisäaine: DMO-IG

Hitsaaja: Esa Leino, Huber Oy

19.2.1987 suoritettussa vesipainekokeessa (122 bar) todettiin kattila tiiviiksi.

Teuvo Venäläinen
Teuvo Venäläinen

LIITTEET

hitsaajan todistus
2 kpl osakuvia piirustuksesta n:o 2576950