

APU KIEN KORJ


HITSAUS

=HION

KIS

103

ETU

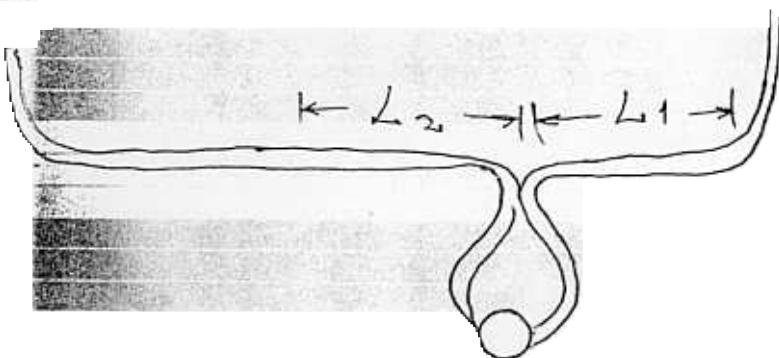

AkA

AD 4.9.91

SUNILA OY

Tehdaspalvelu

J. Henriksson/ro

4.9.1991

Asmo Rantanen

Energia-Ekono

SUNILAN SK 11

SK 11 on otettu käyttöön -87. Happivalkaisu on otettu käyttöön tehtaalla kesäkuussa -90. Kattilan kapasiteetti on 950 t ka/vrk. 27.6.1991 tarkastettiin pohjasta n. 2 m takaseinästä alkaen ja seinästä n. 2 m.

Säröjä ei löydetty.

Mikroskoopilla tutkittiin syöpymiksi epäiltyjä pisteitä. Pisteet olivat keskittyneet pohjaputkien harjalle. Pahin keskittymä pisteillä oli putken 40 ympärillä vasemmasta seinästä laskettuna. Pisteiden halkaisijat olivat n. 1 mm, suurimmissa 2 mm. Kaikkien syvyydet alle 0,5 mm. Takaseinällä oli alle 10 kpl vastaavia pisteitä.

Pitkämö/Ingalsuo -tulkinta oli, että mikroskoopilla katsottuna pisteet vaikuttavat samanlaisilta kuin Kaskisten tapauksessa.

Suurimmat pisteet seinällä päällehitsattiin. Pohjan pisteiden sijainnit ja koot merkittiin muistiin.

JAKELU

Aho
Henriksson